



## Servicio de información Técnica

### FORD / MAZDA

#### 4F27E / FN4A-EL

### RETRASO EN "D" O FALLA EN EL EMBRAGUE DE AVANCE PREMATURO


- QUEJA:** Los vehículos Ford o Mazda que están equipados con los transejes 4F27E o FN4A-EL, puede exhibir un retraso al enbonar el embrague de avance ó una falla prematura en el embrague del mismo.
- CAUSA:** La causa puede ser, un acabado áspero en la superficie interior del tambor del embrague de avance, figura 2, desgastando el pistón moldeado, causando un fuga del circuito del embrague de avance.
- CORRECCIÓN:** Para corregir esta condición, pula el interior del tambor del embrague de avance con (fibra)Scotchbrite® o una lija fina para alisar la pista que esta en contacto con el pistón, y reemplace el pistón de avance, como se muestra en la figura 1.

#### INFORMACIÓN DE SERVICIO:

Pistón moldeado del embrague de avance (No.de parte Ford).....XS4P-7A262-

**PISTON MOLDEADO DEL EMBRAGUE DE AVANCE**


*Aquí sufre desgaste  
el sello del pistón  
moldeado*

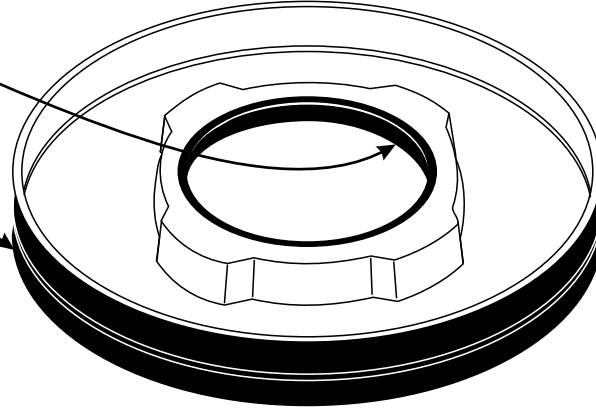

*Derechos de Autor© 2006 ATSG*

Figura 1

**ENSAMBLE DEL TAMBOR DE AVANCE**

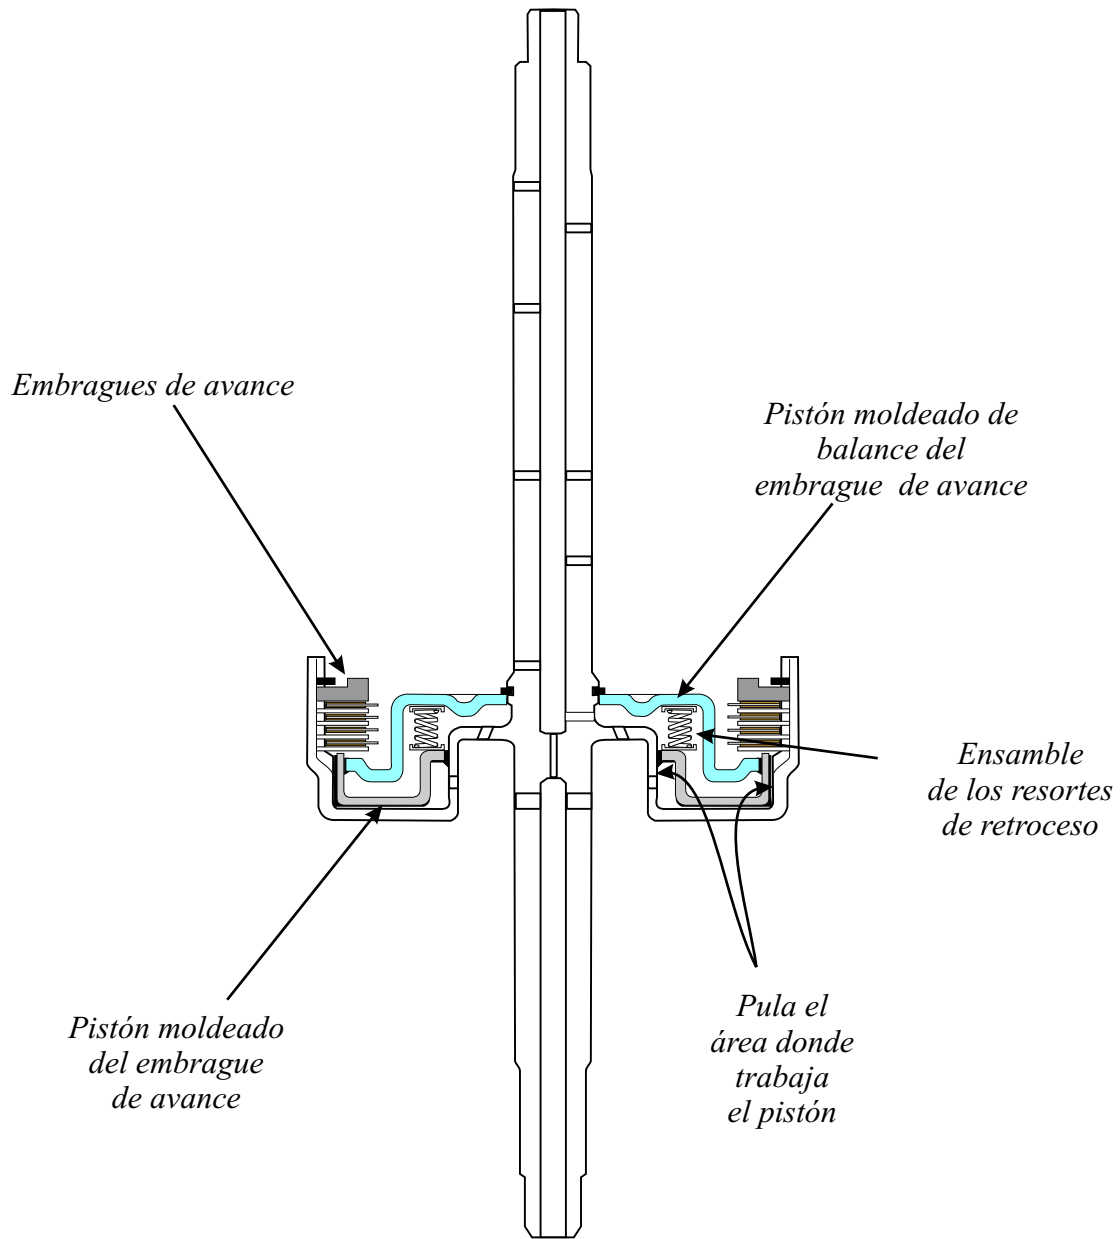

Derechos de Autor © 2006 ATSG

Figura 2